# DPE Diagnostic de performance énergétique (logement)

N°ADEME : <u>2549E1989557M</u> Etabli le : 18/06/2025 Valable jusqu'au : **17/06/2035** 

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : https://www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe



Adresse : 84 Rue Adrien Recouvreur 49000 Angers maison 1

Type de bien : Maison Individuelle Année de construction : 2013 - 2021 Surface de référence : **123 m²** 

Propriétaire : AVOVENTES AVOVENTES

Adresse: 84 Rue Adrien Recouvreur 49000 Angers

# Performance énergétique et climatique

consommation (énergie primaire) émissions

127 3\* kWh/m²/an kg CO₂/m²/an

109 kWh/m²/an d'énergie finale

passoire énergétique

G

logement extrêmement performant

Le niveau de consommation énergétique dépend de l'isolation du

\*Dont émissions de gaz
à effet de serre

peu d'émissions de CO<sub>2</sub>

A 3 kg CO<sub>2</sub>/m²/an

B C
D
E
F
G
émissions de CO<sub>2</sub>
très importantes

Ce logement émet 465 kg de CO<sub>2</sub> par an, soit l'équivalent de 2 411 km parcourus en voiture. Le niveau d'émissions dépend

principalement des types d'énergies utilisées (bois, électricité, gaz, fioul, etc.)

# Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

logement et de la performance des équipements.

Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage, auxiliaires) voir p.3 pour voir les détails par poste.



entre **820 €** et **1150 €** par an

Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022, 2023 (abonnements compris)

Comment réduire ma facture d'énergie ? Voir p. 3

Informations diagnostiqueur

### **ADX GROUPE ANJOU**

40-42 rue des Martyres de la Résistance 53200 CHÂTEAU-GONTIER

tel: 09 70 69 01 07


Diagnostiqueur : AVOVENTES
Email : info@adx-groupe.fr
N° de certification : CPDI3324
Organisme de certification : I.Cert





À l'attention du propriétaire du bien au moment de la réalisation du DPE : Dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), l'Ademe vous informe que vos données personnelles (Nom-Prenom-Adresse) sont stockées dans la base de données de l'Observatoire DPE à des fins de contrôles ou en cas de contestations ou de procédures judiciaires. Ces données sont stockées jusqu'à la date de fin de validité du DPE. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement ou une limitation du traitement de ces données. Si vous souhaites faire valoir votre droit, veuilles nous contacter à l'adresse mail indiquée à la page «Contacts» de l'Observatoire DPE (https://observatoire-dpe.ademe.fr/).

# Schéma des déperditions de chaleur

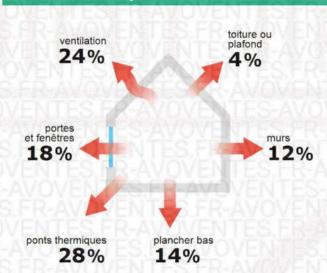

## Performance de l'isolation



# Système de ventilation en place



VMC SF Hygro B après 2012

# Confort d'été (hors climatisation)\*



DPE



Les caractéristiques de votre logement améliorant le confort d'été:



logement traversant



toiture isolée

### Pour améliorer le confort d'été:



Équipez les fenêtres de votre logement de volets extérieurs ou brise-soleil.

# Production d'énergies renouvelables

équipement(s) présent(s) dans ce logement :



panneaux solaires thermiques



chauffage au bois



### D'autres solutions d'énergies renouvelables existent :



pompe à chaleur

chauffe-eau thermodynamique



panneaux solaires photovoltaïques

géothermie



réseau de chaleur ou de froid vertueux

\*Le niveau de confort d'été présenté ici s'appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n'est pas prise en compte).

# Montants et consommations annuels d'énergie

FR	Usage		mation d'énergie énergie primaire)	Frais annuels d'énergie (fourchette d'estimation*)	Répartition des dépenses
	chauffage	<b>≫</b> Bois	<b>11657</b> (11657 é.f.)	entre 410 € et 570 €	49 %
- F°	eau chaude	# Electrique	3 212 (1 396 é.f.)	entre 330 € et 450 €	40 %
*	refroidissement				0 %
8	éclairage	# Electrique	<b>546</b> (237 é.f.)	entre 50 € et 80 €	7 %
4	auxiliaires	# Electrique	<b>302</b> (131 é.f.)	entre 30 € et 50 €	4 %
énergie totale pour les usages recensés :		<b>15 717 kWh</b> (13 422 kWh é.f.)		entre <b>820</b> € et <b>1 150</b> € par an	Pour rester dans cette fourchette d'estimation, voir les recommandation d'usage ci-dessous

chauffage de 19° réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28° (si présence de clim), et une consommation d'eau usages (électroménager, appareils électroniques...) ne sont pas comptabilisées. chaude de 120 l par jour.

é.f. → énergie finale

Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022, 2023 (abonnements compris)

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de 📤 Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations liées aux autres

> A Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements....

# Recommandations d'usage pour votre logement

Quelques gestes simples pour maîtriser votre facture d'énergie :



Température recommandée en hiver → 19°C

Chauffer à 19°C plutôt que 21°C, c'est -22% sur votre facture soit -139€ par an



Si climatisation,

### **Astuces**

- → Diminuez le chauffage quand vous n'êtes pas là.
- → Chauffez les chambres à 17° la nuit.



température recommandée en été → 28°C

### **Astuces**

- → Fermez les fenêtres et volets la journée quand il fait chaud.
- → Aérez votre logement la nuit.



# Consommation recommandée → 120ℓ/jour d'eau chaude à 40°C

Estimation faite par rapport à la surface de votre logement (2-3 personnes). Une douche de 5 minute = environ 40 l

50l consommés en moins par jour, c'est -18% sur votre facture soit -86€ par an

### Astuces

- → Installez des mousseurs d'eau sur les robinets et un pommeau à faible débit sur la douche.
- → Réduisez la durée des douches.



En savoir plus sur les bons réflexes d'économie d'énergie : france-renov.gouv.fr

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements

	description — A Maria Ma	isolation
] Murs	Inconnu (à structure lourde) avec isolation intérieure (réalisée entre 2013 et 2021) donnant sur l'extérieur Inconnu (à structure lourde) donnant sur un local chauffé Inconnu (à structure lourde) avec isolation intérieure (réalisée entre 2013 et 2021) donnant sur un cellier	très bonn
Plancher ba	Dalle béton donnant sur un terre-plein Dalle béton non isolée donnant sur un cellier	moyenne
Toiture/plaf	nd Combles aménagés sous rampants donnant sur l'extérieur (combles aménagés) avec isolation intérieure (réalisée entre 2013 et 2021)	très bonn
Portes et fe	Portes-fenêtres coulissantes bois, double vitrage avec lame d'argon 20 mm à isolation renforcée / Fenêtres oscillantes bois, double vitrage avec lame d'argon 16 mm à isolation renforcée / Portes-fenêtres battantes avec soubassement bois, double vitrage avec lame d'argon 20 mm à isolation renforcée / Fenêtres battantes bois, double vitrage avec lame d'argon 16 mm à isolation renforcée / Porte(s) autres isolée avec double vitrage	très bonn

V	ie d'ensemble	e des equipements
		description Control of the Control o
	Chauffage	Poêle à bois (bûche) installé de 2007 à 2017 avec label flamme verte (système individuel)
₽,	Eau chaude sanitaire	Ballon électrique à accumulation vertical (autres catégorie ou inconnue), contenance ballon 395 L, couplé avec un système solaire
*	Climatisation	Néant
4	Ventilation	VMC SF Hygro B après 2012
	Pilotage	Sans système d'intermittence

# Recommandations de gestion et d'entretien des équipements

Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement sont essentiels.

		type d'entretien
0	Chauffe-eau	Vérifier la température d'eau du ballon (55°C-60°C) pour éviter le risque de développement de la légionnelle (en dessous de 50°C).
Î	Eclairage	Eteindre les lumières lorsque personne n'utilise la pièce.
	ECS	Entretenir les installations d'ECS solaire.
	Isolation	Faire vérifier les isolants et les compléter tous les 20 ans.
4	Ventilation	Nettoyage et réglage de l'installation tous les 3 ans par un professionnel. Nettoyer régulièrement les bouches. Veiller à ouvrir les fenêtres de chaque pièce très régulièrement

# Recommandations d'amélioration de la performance



Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement l'efficacité énergétique de votre logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser et de le rendre plus écologique. Le pack (1) de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le pack (2) d'aller vers un logement très performant.



Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder à une rénovation globale de votre logement (voir packs de travaux ① + ② ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une alternative possible (réalisation du pack ① avant le pack ②). Faites-vous accompagner par un professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement d'artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

Les travaux essentiels Montant estimé: 400 à 600€

Lot	Description	Performance recommandée
Chauffage	Mettre à jour le système d'intermittence / régulation (programmateur, robinets thermostatique, isolation réseau)	

Les travaux à envisager Montant estimé : 9300 à 13900€


FS.I	Lot	Description	Performance recommandée
Δ	Plancher	Isolation des planchers en sous face.	R > 3 m².K/W
	Chauffage	Remplacer le système de chauffage par une pompe à chaleur air/air non réversible (la climatisation n'est pas considérée, en cas de mise en place votre étiquette énergie augmentera sensiblement).	SCOP = 2,5
₽°	Eau chaude sanitaire	Remplacer le système actuel par un appareil de type pompe à chaleur.	COP = 3

### **Commentaires:**


Néant

# Recommandations d'amélioration de la performance (suite)

# Évolution de la performance après travaux

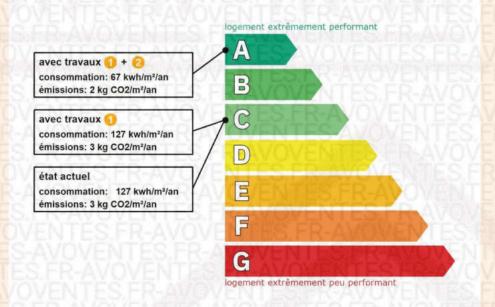

### Dont émissions de gaz à effet de serre

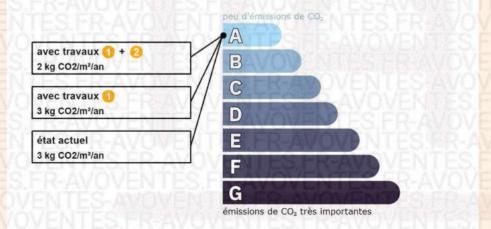





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Pour répondre à l'urgence climatique et environnementale, la France s'est fixée pour objectif d'ici 2050 de rénover l'ensemble des logements à un haut niveau de performance énergétique.

À court terme, la priorité est donnée à la suppression des énergies fortement émettrices de gaz à effet de serre (fioul, charbon) et à l'éradication des «passoires énergétiques» d'ici 2028. DPE / ANNEXES p.7

### Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats présentés dans ce document. En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :

I.Cert - Centre Alphasis - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur www.info-certif.fr)

Référence du logiciel validé : LICIEL Diagnostics v4 [Moteur BBS Slama: 2024.6.1.0]

Référence du DPE: MA2506089064\_MAISON\_1

Date de visite du bien : 10/06/2025 Invariant fiscal du logement : N/A

Référence de la parcelle cadastrale : Section cadastrale 000; DN;0626;, Méthode de calcul utilisée pour l'établissement du DPE : 3CL-DPE 2021

Numéro d'immatriculation de la copropriété : N/A

Justificatifs fournis pour établir le DPE : Photographies des travaux

La <u>surface de référence</u> d'un logement est la surface habitable du logement au sens de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, à laquelle sont ajoutées les surfaces des vérandas chauffées ainsi que les surfaces des locaux chauffés pour l'usage principal d'occupation humaine, d'une hauteur sous plafond d'au moins 1,80 mètres.

# Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles :

Les consommations de ce DPE sont calculées pour des conditions d'usage fixées (on considère que les occupants les utilisent suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques moyennes du lieu. Il peut donc apparaître des divergences importantes entre les factures d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la rigueur de l'hiver ou le comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi dans les conditions standard et également les frais d'énergie qui font intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. Ce DPE utilise des valeurs qui reflètent les prix moyens des énergies que l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national et donc peut s'écarter du prix de votre abonnement. De plus, ce DPE a été réalisé selon une modélisation 3CL (définie par arrêté) qui est sujette à des modifications dans le temps qui peuvent également faire évoluer les résultats.

### Généralités

Donnée d'entrée	BEAVUY	Origine de la donnée	Valeur renseignée
Département	P	Observé / mesuré	49 Maine et Loire
Altitude		Donnée en ligne	ENWES FREAVOVENTES FRA
Type de bien	Q VI	Observé / mesuré	Maison Individuelle
Année de construction	Lo. L∧≈	Estimé	2013 - 2021
Surface de référence du logement		Observé / mesuré	123 m²
Nombre de niveaux du logement	H-AVI P	Observé / mesuré	K-/2
Hauteur moyenne sous plafond	P	Observé / mesuré	2,5 m

## **Enveloppe**

Donnée d'entrée			Origine de la donnée	Valeur renseignée
	Surface du mur	Q	Observé / mesuré	42,3 m²
	Type d'adjacence	P	Observé / mesuré	l'extérieur
P-AVOVERE	Matériau mur	P	Observé / mesuré	Inconnu (à structure lourde)
Mur 1 Sud	Isolation	0	Observé / mesuré	oui — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
	Année isolation	1	Document fourni	2013 - 2021
	Umur0 (paroi inconnue)	×	Valeur par défaut	2,5 W/m².K
	Surface du mur	0	Observé / mesuré	42 m² — 1 — 8 — — 4 — 1 — 1 — 1
	Type d'adjacence	P	Observé / mesuré	l'extérieur
Mur 2 Nord	Matériau mur	P	Observé / mesuré	Inconnu (à structure lourde)
Mur 2 Nord	Isolation	P	Observé / mesuré	oui
	Année isolation	<b>1</b>	Document fourni	2013 - 2021
	Umur0 (paroi inconnue)	×	Valeur par défaut	2,5 W/m².K

Mar 3 Est   Suffice of tume   Discovery   Impact   Creationer   Crea			_		ENTRE ED AVEVENDED ED A
Mur 3 Est   Industries   Discover   Industries   Dis		Surface du mur	1		
More Section		Type d'adjacence	P	Observé / mesuré	l'extérieur
Année Solation Umm' Garani Incomme X Valeur par défaut Surface du mure Charani Incomme Charani	Mur 3 Est	Matériau mur	0	Observé / mesuré	Inconnu (à structure lourde)
Surface du murs		Isolation	0	Observé / mesuré	oui
Surface du mui		Année isolation	6	Document fourni	2013 - 2021
Type d'indjacence   Observé / messaré   minocant éstracture lourde	b. Bresidal	Umur0 (paroi inconnue)	×	Valeur par défaut	2,5 W/m².K
Mar 4 Est   Incoming (a structure bourde)   Incoming (a structure bourde)		Surface du mur	0	Observé / mesuré	5 m²
Toolation		Type d'adjacence	0	Observé / mesuré	un local chauffé
Inclusion	BOTH SUCKER	Matériau mur	P	Observé / mesuré	Inconnu (à structure lourde)
Construction/eleconates   X	Mur 4 Est	Isolation	0	Observé / mesuré	inconnue
Mur 6 Clust   Surface du mur   Observé / mosuré   Sm²			×	Valeur par défaut	2013 - 2021
Surface 6ú mur Type d'adjacence  Surface Alia  Observé / mesuré  Surface Alia  Observé / mesuré  Etat idoation des parois Alia  Charte Alia  Etat idoation des parois Alia  Observé / mesuré  Etat idoation des parois Alia  Observé / mesuré  Année idoation  Observé / mesuré  Année idoation  Observé / mesuré  I Isolation  Observé / mesuré  Année idoation  Observé / mesuré  I Incomu (à structure lourde)  Observé / mesuré  I Incomu (à structure lourde)  Observé / mesuré  Observé / mesuré  Observé / mesuré  I Incomu (à structure lourde)  Observé / mesuré  Outre / presuré  Observé / mesuré  Outre / mesuré  Observé / mesuré  Observé / mesuré  Observé / mesuré  I Incomu (à structure lourde)  Observé / mesuré  Observé / mesuré  Observé / mesuré  I Incomu (à structure lourde)  Observé / mesuré  Observé / mesuré  I Incomu (à structure lourde)  Observé / mesuré  I Incomu (à structure lourde)  Observé / mesuré  Observé / mesuré  I Incomu (à structure lourde)  Observé / mesuré  I Incomu (à str			×	Valeur par défaut	2.5 W/m²-K
Type d'adjacence   Observé / mesuré   un celliter	VENTES.			H-AVIVI	NEES-AVOVENIES EREAVOV
Surface Aliu			4		
Etat Isolation des parois Alu Dobervé / mesuré 4 m²  Etat Isolation des parois Aue Dobervé / mesuré 1 mon isolé  Etat Isolation des parois Aue Dobervé / mesuré 1 mon isolé  Matéria mur Dobervé / mesuré 1 mon isolé  Année Isolation Dobervé / mesuré 1 monnue (a structure lourde)  Limur () paroi inconnue ) X Valeur par défaut 2,5 W/m² X  Surface du mur Dobervé / mesuré 1 monnu (a structure lourde)  Mur 6 Ouest Matériau mur Dobervé / mesuré 1 monnu (a structure lourde)  Mur 6 Ouest Dobervé / mesuré 1 monnu (a structure lourde)  Mur 6 Ouest Dobervé / mesuré 1 monnu (a structure lourde)  Mur 6 Ouest Dobervé / mesuré 1 monnu (a structure lourde)  Mur 6 Ouest Dobervé / mesuré 1 monnu (a structure lourde)  Mur 6 Ouest Dobervé / mesuré 1 monnu (a structure lourde)  Mur 6 Ouest Dobervé / mesuré 1 monnu (a structure lourde)  Mur 6 Ouest / mesuré 1 monnu (a structure lourde)  Mur 6 Ouest / mesuré 1 monnu (a structure lourde)  Mur 6 Ouest / mesuré 1 monnu (a structure lourde)  Mur 6 Ouest / mesuré 1 monnu (a structure lourde)  Dobervé / mesuré 1 monnu (a structure lourde)  Valeur par défaut 2,5 W/m² X  Valeur par défaut 2,5 W/m² X  Valeur par défaut 2,5 W/m² X  Plancher 1 Dobervé / mesuré 1 monnu (en monsolé 1 monnu (en			1		
Surface Aue   Observé / mesuré   Am²		-R- <del>MYENER</del>			WHES FRAVOVENTES AVOV
Etal isolation des parois Aue			4		
Matériau mur   D Observé / mesuré   Inconnu (a structure lourde)	Mur 5 Est				
Isolation					ALLESSEE AVIOLATES FRAN
Année isolation    Document fourni   2013 - 2021			- 1		MIDVENTEMER-AVOVENTES-7
Umur0 (paroi inconnue)   X   Valeur par défaut   2,5 W/m² K			4		
Surface du mur					
Mur 6 Ouest  Matériau mur  Ouservé / mesuré  Isolation  Ouservé / mesuré  Année isolation  Ouservé / mesuré  Type d'adjacence  Ouservé / mesuré  Type d'adjacence  Ouservé / mesuré  Ouservé / mesuré  Type d'adjacence  Ouservé / mesuré  Ouservé / mesuré  Type d'adjacence  Ouservé / mesuré  Ouservé / m	9.FR-AVO			1 - 3 - 1 - A	<del>// //                                </del>
Mur 6 Quest    Matériau mur			4		
Isolation			0 - 7	and the second s	
Année Isolation   Document fourni   2013 - 2021	Mur 6 Ouest			HANT LY-AL	
Umur0 (paroi inconnue)   X   Valeur par défaut   2,5 W/m² K			2	The second second second second	
Surface de plancher bas Type d'adjacence Diservé / mesuré Type d'adjacence Diservé / mesuré Type d'adjacence Diservé / mesuré Diservé / mesuré Type d'adjacence Diservé / mesuré Type de pb Diservé / mesuré Type d'adjacence Diservé / mesuré Diservé / mesuré Type d'adjacence Type d'adjacence Diservé / mesuré Type d'adjacence Diservé / mesuré Type d'adjacence Type d'adjacence Diservé / mesuré Type d'adjacence Type			인	Control of the Contro	
Plancher 1  Type d'adjacence  Type d'p pb  Dobservé / mesuré  Surface Aue  Dobservé / mesuré  Plafond  Plafond  Plafond  Plafond  Juje de ph  Dobservé / mesuré  Dobservé / mesuré  Dobservé / mesuré  Dobservé / mesuré  Combles aménagés sous rampants  Outenent fourni  Dobservé / mesuré  Dobs	SER-AVO	Secretary and the secretary			
Plancher 1  Etat isolation des parois Aue Périmètre plancher bâtiment déperditif Surface plancher bâtiment déperditif Type de pb Observé / mesuré Dalle béton  Isolation: oui / non / inconnue  Année de Construction/rénovation Type d'adjacence Observé / mesuré Ob					
Plancher 1  Plancher 2  Plancher 2  Plancher 1  Plancher 1  Plancher 1  Plancher 1  Plancher 2  Plancher 2  Plancher 2  Plancher 3  Perimètre plancher bâtiment déperditif  Surface plancher bâtiment déperditif  Pype de pb  Observé / mesuré  Nobservé / mesuré  Nobservé / mesuré  Nobservé / mesuré  Nobservé / mesurè  Nobservé		Type d'adjacence	. 2		un terre-plein
Plancher 1  déperditif Surface plancher bâtiment déperditif Type de pb  Dobservé / mesuré Dalle béton  Isolation: oui / non / inconnue  Année de construction/rénovation  Surface de plancher bas Dobservé / mesuré Dalle béton  10 m²  Type d'adjacence Surface de plancher bas Dobservé / mesuré Dobservé / mesuré Un cellier  Surface Aiu Dobservé / mesuré Dobservé / Dobse		AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	P	Observé / mesuré	non isolé
Plancher 2    Surface Aiu   Observé / mesuré   10 m²	VITES FR.		0	Observé / mesuré	44 m
Type de pb Observé / mesuré inconnue  Année de construction/rénovation X Valeur par défaut 2013 - 2021  Surface de plancher bas Observé / mesuré un cellier  Type d'adjacence Observé / mesuré 10 m²  Fenêtre 1 Sud  Type d'adjacence Observé / mesuré non isolé  Plafond Dalle béton  Isolation: oui / non / inconnue  Observé / mesuré non isolé  Type de pb Observé / mesuré non isolé  Type de pb Observé / mesuré non isolé  Type d'adjacence Observé / mesuré non isolé  Plafond Type de ph Observé / mesuré non isolé  Plafond Surface de plancher haut Observé / mesuré non isolé  Type d'adjacence Observé / mesuré non  Observé / mesuré non  Observé / mesuré non  Surface de plancher haut Observé / mesuré non  Observé / mesuré l'extérieur (combles aménagés)  Type d'adjacence Observé / mesuré oui  Année isolation Observé / mesuré oui  Surface de baies Observé / mesuré 2,4 m²  Fenêtre 1 Sud	Plancher 1		P	Observé / mesuré	70 m²
Isolation: oui / non / inconnue		The College Could	0	Observé / mesuré	Dalle béton
Année de construction/rénovation  Surface de plancher bas  Disservé / mesuré  10 m²  Type d'adjacence  Surface Aiu  Disservé / mesuré  Etat isolation des parois Aiu  Disservé / mesuré  Etat isolation des parois Au  Disservé / mesuré  Etat isolation des parois Au  Disservé / mesuré  Etat isolation des parois Au  Disservé / mesuré  Dalle béton  Isolation: oui / non / inconnue  Disservé / mesuré  Disservé / mesuré  Doservé / mesuré  Dalle béton  Isolation: oui / non / inconnue  Disservé / mesuré  Type d'adjacence  Disservé / mesuré  Type d'adjacence  Disservé / mesuré  Disservé / mesuré  Type d'adjacence  Disservé / mesuré  Combles aménagés sous rampants  Isolation  Disservé / mesuré  Observé / mesuré  Disservé / mesuré  Disserv		Isolation: oui / non / inconnue	٥		inconnue
Surface de plancher bas Type d'adjacence Observé / mesuré un cellier  Surface Aiu Observé / mesuré 10 m²  Etat isolation des parois Aiu Observé / mesuré non isolé  Surface Aue Observé / mesuré Type de pb Observé / mesuré Dalle béton Isolation: oui / non / inconnue Observé / mesuré non  Surface de plancher haut Observé / mesuré non  Observé / mesuré non  Observé / mesuré non  Surface de plancher haut Observé / mesuré non  Surface de plancher haut Observé / mesuré Vobservé / mesuré non  Surface de plancher haut Observé / mesuré Vobservé / mesuré I'extérieur (combles aménagés)  Plafond Type de ph Observé / mesuré Oui Année isolation Observé / mesuré Oui Année isolation Observé / mesuré Observé / mesuré Oui Année isolation Observé / mesuré Observé / mesuré Oui Année isolation Observé / mesuré Observé / mesuré Oui Année isolation Observé / mesuré Observé / mesuré Oui Année isolation Observé / mesuré Observé / mesuré Oui Année isolation Observé / mesuré Observé / mesuré Oui Année isolation Observé / mesuré Observé / mesuré Oui Année isolation Observé / mesuré Observé / mesuré Oui Année isolation Observé / mesuré Observé / mesuré Oui		Année de		Valournar dáfaut	
Type d'adjacence Observé / mesuré un cellier  Surface Aiu Observé / mesuré 10 m²  Etat isolation des parois Aiu Observé / mesuré non isolé  Surface Aue Observé / mesuré non isolé  Etat isolation des parois Aue Observé / mesuré non isolé  Type de pb Observé / mesuré Dalle béton  Isolation: oui / non / inconnue Observé / mesuré non  Surface de plancher haut Observé / mesuré non  Type d'adjacence Observé / mesuré l'extérieur (combles aménagés)  Plafond Type de ph Observé / mesuré combles aménagés sous rampants  Isolation Observé / mesuré oui  Année isolation Observé / mesuré oui  Surface de baies Observé / mesuré 2013 - 2021  Surface de baies Observé / mesuré 2,4 m²	FR-AVA	/ I- 7	7.3		D-AVOVERITES ED-AVOVERITE
Plancher 2  Etat isolation des parois Aiu  Observé / mesuré  Surface Aue  Etat isolation des parois Aue  Observé / mesuré  Type de pb  Observé / mesuré  Isolation: oui / non / inconnue  Observé / mesuré  Type d'adjacence  Plafond  Plafond  Type de ph  Observé / mesuré  Observé / mesuré  Type d'adjacence  Observé / mesuré  Observé / mesuré  Type d'adjacence  Observé / mesuré  Combles aménagés sous rampants  Isolation  Observé / mesuré		20 C 10 C			
Plancher 2  Etat isolation des parois Aiu  Observé / mesuré  Surface Aue  Etat isolation des parois Aue  Dobservé / mesuré  Type de pb  Isolation: oui / non / inconnue  Observé / mesuré  Ivextérieur (combles aménagés)  Plafond  Type de ph  Observé / mesuré  Type de ph  Observé / mesuré  Type de ph  Observé / mesuré  I'extérieur (combles aménagés)  Combles aménagés sous rampants  Isolation  Observé / mesuré				son of the sale	
Plafond  Surface Aue  Dobservé / mesuré  Type de pb  Dobservé / mesuré  Dalle béton  Isolation: oui / non / inconnue  Observé / mesuré  Type d'adjacence  Plafond  Type de ph  Dobservé / mesuré  Type d'adjacence  Dobservé / mesuré  Type de ph  Dobservé / mesuré  Combles aménagés sous rampants  Isolation  Dobservé / mesuré  Observé / mesuré  Oui		VENTER FOAT	713	CHILCE	D. AVOVENTES FD. AVOVENTE
Etat isolation des parois Aue  Type de pb  Observé / mesuré  Dalle béton  Isolation: oui / non / inconnue  Observé / mesuré  non  Surface de plancher haut  Observé / mesuré  Type d'adjacence  Observé / mesuré  Type de ph  Observé / mesuré  Combles aménagés sous rampants  Isolation  Observé / mesuré  Observé / mesuré  Oui  Année isolation  Observé / mesuré  Observé / mesuré  Observé / mesuré  Oui  Année isolation  Observé / mesuré  Observé / mesuré  Observé / mesuré  Oui  Année isolation  Observé / mesuré  Observé / mesuré  Oui  Année isolation  Observé / mesuré	Plancher 2			D-AWAYE	WITE AVOYENTED FD. AVOVA
Type de pb  Observé / mesuré  Dalle béton  Isolation: oui / non / inconnue  Observé / mesuré  non  Surface de plancher haut  Observé / mesuré  70 m²  Type d'adjacence  Observé / mesuré  I'extérieur (combles aménagés)  Type de ph  Observé / mesuré  Combles aménagés sous rampants  Isolation  Observé / mesuré  oui  Année isolation  Observé / mesuré  oui  Surface de baies  Observé / mesuré  2,4 m²			6	San	
Isolation: oui / non / inconnue Observé / mesuré non  Surface de plancher haut Observé / mesuré 70 m²  Type d'adjacence Observé / mesuré l'extérieur (combles aménagés)  Type de ph Observé / mesuré Combles aménagés sous rampants  Isolation Observé / mesuré oui  Année isolation Observé / mesuré oui  Surface de baies Observé / mesuré 2,4 m²  Fenêtre 1 Sud			1		
Surface de plancher haut Observé / mesuré 70 m²  Type d'adjacence Observé / mesuré l'extérieur (combles aménagés)  Type de ph Observé / mesuré Combles aménagés sous rampants  Isolation Observé / mesuré oui  Année isolation Observé / mesuré 2013 - 2021  Surface de baies Observé / mesuré 2,4 m²		ED <del>MUNICIPIE</del>		DEALMY.E	Dalle béton
Plafond  Type d'adjacence  Dobservé / mesuré  Combles aménagés sous rampants  Isolation  Document fourni  Surface de baies  Dobservé / mesuré  2,4 m²  L'extérieur (combles aménagés)  Combles aménagés sous rampants  oui  2013 - 2021	A THAN I MAN		7.74	Control of Alm	
Plafond Type de ph Observé / mesuré Combles aménagés sous rampants Isolation Observé / mesuré oui Année isolation Document fourni 2013 - 2021  Surface de baies Observé / mesuré 2,4 m²					DOWN TO THE REPORT OF THE PARTY
Isolation		Type d'adjacence		Observé / mesuré	l'extérieur (combles aménagés)
Année isolation Document fourni 2013 - 2021  Surface de baies Dobservé / mesuré 2,4 m²	Plafond	Type de ph	2	Observé / mesuré	Combles aménagés sous rampants
Surface de baies Observé / mesuré 2,4 m²  Fenêtre 1 Sud		Isolation	P	Observé / mesuré	V oul EIVI ES FE AV SV EIVI ES A
Fenêtre 1 Sud	SOUR PURE VI	Année isolation	0	Document fourni	2013 - 2021
Placement Observé / mesuré Mur 1 Sud	Fenêtre 1 Sud	Surface de baies	P		2,4 m²
		Placement	P	Observé / mesuré	Mur 1 Sud

	Orientation des baies	0	Observé / mesuré	Sud
	Inclinaison vitrage	٥	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	0	Observé / mesuré	Fenêtres oscillantes
	Type menuiserie	٥	Observé / mesuré	Bois
	Type de vitrage	0	Observé / mesuré	double vitrage
	Epaisseur lame air	0	Observé / mesuré	16 mm
	Présence couche peu émissive	0	Observé / mesuré	oui
	Gaz de remplissage	0	Observé / mesuré	Argon / Krypton
	Positionnement de la		ENTITE CHEEL	AMBVENTED FOLAMONENTE
	menuiserie	P	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Largeur du dormant menuiserie	0	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Type de masques proches	P	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	D	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Surface de baies	0	Observé / mesuré	5,7 m²
	Placement	D	Observé / mesuré	Mur 1 Sud
	Orientation des baies	P	Observé / mesuré	Sud
	Inclinaison vitrage	P	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	D	Observé / mesuré	Fenêtres battantes
	Type menuiserie	P	Observé / mesuré	Bois
	Type de vitrage	P	Observé / mesuré	double vitrage
Fenêtre 2 Sud	Epaisseur lame air	0	Observé / mesuré	16 mm
	Présence couche peu émissive	Q	Observé / mesuré	oui Con Con Alas Asset Alas Con
	Gaz de remplissage	0	Observé / mesuré	Argon / Krypton
	Positionnement de la	0	Observé / mesuré	au nu intérieur
	menuiserie Largeur du dormant			
	menuiserie	Q	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Type de masques proches	P	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	2	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Surface de baies	P	Observé / mesuré	4,4 m²
	Placement	P	Observé / mesuré	Mur 1 Sud
	Orientation des baies	P	Observé / mesuré	Sud
	Inclinaison vitrage	0	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	0	Observé / mesuré	Portes-fenêtres coulissantes
	Type menuiserie	0	Observé / mesuré	Bois
PAEM EST	Type de vitrage	2	Observé / mesuré	double vitrage
Porte-fenêtre 1 Sud	Epaisseur lame air	P	Observé / mesuré	20 mm
	Présence couche peu émissive	0	Observé / mesuré	oui
	Gaz de remplissage	P	Observé / mesuré	Argon / Krypton
	Positionnement de la menuiserie	P	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Largeur du dormant	٥	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	menuiserie Type de masques proches	٥	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	0	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
AVOVE STE	Surface de baies	0	Observé / mesuré	2,2 m²
	Placement	0	Observé / mesuré	Mur 6 Ouest
	Orientation des baies	0	Observé / mesuré	Ouest
	Inclinaison vitrage	۵	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	2	Observé / mesuré	Portes-fenêtres battantes avec soubassement
Porte-fenêtre 2 Ouest		۵	Observé / mesuré Observé / mesuré	Bois
	Type menuiserie	2	Observé / mesuré	
	Type de vitrage	2		double vitrage
	Epaisseur lame air		Observé / mesuré	20 mm
	Présence couche peu émissive	0	Observé / mesuré	Oui Argan / Kamatan
STEROAVOVE	Gaz de remplissage	٥	Observé / mesuré	Argon / Krypton

	Positionnement de la menuiserie	Q	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Largeur du dormant	٥	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	menuiserie Type de masques proches	0	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	0	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
A DE MANAGE	Surface de baies	0	Observé / mesuré	4,6 m²
	Placement	0	Observé / mesuré	Mur 6 Ouest
	Orientation des baies	0	Observé / mesuré	Ouest
	Inclinaison vitrage	0	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	0	Observé / mesuré	Portes-fenêtres coulissantes
	Type menuiserie	0	Observé / mesuré	Bois
	Type de vitrage	0	Observé / mesuré	double vitrage
Porte-fenêtre 3 Ouest	Epaisseur lame air	0	Observé / mesuré	20 mm
	Présence couche peu émissive	0	Observé / mesuré	oui
		0	Observé / mesuré	Argon / Krypton
	Gaz de remplissage Positionnement de la			
	menuiserie	ρ	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Largeur du dormant menuiserie	P	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Type de masques proches	P	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	D	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
S-AVUVEN!	Surface de baies	D	Observé / mesuré	3,6 m²
	Placement	D	Observé / mesuré	Mur 3 Est
	Orientation des baies	P	Observé / mesuré	Est
	Inclinaison vitrage	P	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	0	Observé / mesuré	Portes-fenêtres coulissantes
	Type menuiserie	D	Observé / mesuré	Bois
	Type de vitrage	P	Observé / mesuré	double vitrage
Porte-fenêtre 4 Est	Epaisseur lame air	0	Observé / mesuré	20 mm
	Présence couche peu émissive	P	Observé / mesuré	oul S Electrical Estate AV
	Gaz de remplissage	P	Observé / mesuré	Argon / Krypton
	Positionnement de la menuiserie	P	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Largeur du dormant	٥	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	menuiserie	0		
	Type de masques proches  Type de masques lointains	2	Observé / mesuré Observé / mesuré	Absence de masque proche  Absence de masque lointain
			S. Control of the state of the	NILLOLLING MY UVEN I DOLLING MY
	Surface de porte Placement	2	Observé / mesuré Observé / mesuré	2,2 m <sup>2</sup> Mur 1 Sud
		-		
	Type d'adjacence	0	Observé / mesuré Observé / mesuré	l'extérieur
Porte	Nature de la menuiserie	2		Toute menuiserie
	Type de porte Positionnement de la	2	Observé / mesuré	Porte isolée avec double vitrage
	menulserie	2	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Largeur du dormant menuiserie	D	Observé / mesuré	Lp: 10 cm
	Type PT	P	Observé / mesuré	Mur 1 Sud / Plancher Int.
Pont Thermique 1	Type isolation	D	Observé / mesuré	ITI / non isolé
	Longueur du PT	D	Observé / mesuré	11 m
	Type PT	0	Observé / mesuré	Mur 1 Sud / Plancher 1
Pont Thermique 2	Type isolation	P	Observé / mesuré	ITI / inconnue
	Longueur du PT	D	Observé / mesuré	11 m
	Type PT	P	Observé / mesuré	Mur 2 Nord / Plancher Int.
Pont Thermique 3	Type isolation	P	Observé / mesuré	ITI / non isolé
	Longueur du PT	0	Observé / mesuré	11 m
LVENES	Type PT	D	Observé / mesuré	Mur 2 Nord / Plancher 1
Pont Thermique 4	Type isolation	Q	Observé / mesuré	ITI / inconnue
			And have been been been been been been been be	

	Longueur du PT	P	Observé / mesuré	11 m
	Type PT	٩	Observé / mesuré	Mur 3 Est / Plancher Int.
Pont Thermique 5	Type isolation	P	Observé / mesuré	ITI / non isolé
11,55,555	Longueur du PT	P	Observé / mesuré	8 m
DATE WILES	Type PT	P	Observé / mesuré	Mur 3 Est / Plancher 1
Pont Thermique 6	Type isolation	P	Observé / mesuré	ITI / inconnue
WHIN IES-A	Longueur du PT	P	Observé / mesuré	8 m
OAFMIE	Type PT	P	Observé / mesuré	Mur 6 Ouest / Plancher Int.
Pont Thermique 7	Type isolation	P	Observé / mesuré	IΠ / non isolé
VENUES.E	Longueur du PT	P	Observé / mesuré	8 m
	Type PT	0	Observé / mesuré	Mur 6 Ouest / Plancher 1
Pont Thermique 8	Type isolation	٩	Observé / mesuré	ITI / inconnue
	Longueur du PT	P	Observé / mesuré	8 m

# Systèmes

Donnée d'entrée	ES.FR-AVOVE		Origine de la donnée	Valeur renseignée
	Type de ventilation	0	Observé / mesuré	VMC SF Hygro B après 2012
	Année installation	×	Valeur par défaut	2013 - 2021
Ventilation	Energie utilisée	Q	Observé / mesuré	Electrique
	Façades exposées	0	Observé / mesuré	plusieurs
	Logement Traversant	P	Observé / mesuré	oui
Chauffage	Type d'installation de chauffage	P	Observé / mesuré	Installation de chauffage simple
	Surface chauffée	0	Observé / mesuré	123 m²
	Type générateur	ρ	Observé / mesuré	Bois - Poêle à bois (bûche) installé de 2007 à 2017 avec label flamme verte
	Année installation générateur	×	Valeur par défaut	2013 - 2021
	Energie utilisée	0	Observé / mesuré	Bois
	Type de combustible bois	P	Observé / mesuré	Bûches
	Type émetteur	P	Observé / mesuré	Poêle à bois (bûche) installé de 2007 à 2017 avec label flamme verte
	Type de chauffage	D	Observé / mesuré	divisé
	Equipement intermittence	P	Observé / mesuré	Sans système d'intermittence
Eau chaude sanitaire	Nombre de niveaux desservis	P	Observé / mesuré	2
	Type générateur	P	Observé / mesuré	Electrique - Ballon électrique à accumulation vertical (autres catégorie ou inconnue)
	Année installation générateur	×	Valeur par défaut	2013 - 2021
	Energie utilisée	P	Observé / mesuré	Electrique
	Chaudière murale	P	Observé / mesuré	non
	Type de distribution	D	Observé / mesuré	production hors volume habitable
	Type de production	P	Observé / mesuré	accumulation
	Volume de stockage	P	Observé / mesuré	395 L
	Couplé à un système solaire	0	Observé / mesuré	Oui

### Références réglementaires utilisées :

Article L134-4-2 du CCH, décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011, arrêtés du 31 mars 2021, 8 octobre 2021 et du 17 juin 2021 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, 5 juillet 2024, décret 2020-1610, 2020-1609, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 à 5 ; décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010.

**Informations société :** ADX GROUPE ANJOU 40-42 rue des Martyres de la Résistance 53200 CHÂTEAU-GONTIER Tél. : 09 70 69 01 07 - N°SIREN : 505037044 - Compagnie d'assurance : AXA n° 3912280604

### À l'attention du propriétaire du bien au moment de la réalisation du DPE :

Dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), l'Ademe vous informe que vos données personnelles (Nom-Prénom-Adresse) sont stockées dans la base de données de l'observatoire DPE à des fins de contrôles ou en cas de contestations ou de procédures judiciaires. Ces données sont stockées jusqu'à la date de fin de validité du DPE.

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement ou une limitation du traitement de ces données. Si vous souhaitez faire valoir votre droit, veuillez nous contacter à l'adresse mail indiquée à la page «Contacts» de l'Observatoire DPE (https://observatoire-dpe.ademe.fr/).

**N°ADEME** 

2549E1989557

M



ADX GROUPE ANJOU | Tél : 09 70 69 01 07 | Dossier : MA2506089064\_MAISON\_1



### ATTESTATION D'INDEPENDANCE ET DE MOYENS

Je, soussigné AVOVENTES Président du groupe ADX GROUPE, ayant son siège social à VELIZY (78140), 17 rue Paul Dautier, atteste sur l'honneur que la société répond en tous points aux exigences définies par les articles L 271-6 et R 271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Ainsi, la société ADX GROUPE n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni vis-à-vis du propriétaire (ou de son mandataire) faisant appel à elle, ni vis-à-vis d'une quelconque entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il est demandé d'établir l'un des documents constituant le Dossier de Diagnostics Techniques.

La société ADX GROUPE est titulaire d'un contrat d'assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité liée à ses interventions (RC professionnelle souscrite auprès de la société d'assurance AXA, sous les polices numérotées 3912280604 et 3912431104).

Enfin, la société ADX GROUPE dispose de tous les moyens matériels et en personnel nécessaire à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier de Diagnostics Techniques.

Fait à Paris, Le 2 janvier 2025



Votre interlocuteur
CBT CNA
178 BOULEVARD PEREIRE
75017 PARIS

Portefeuille: 0114921220

SAS ADX GROUPE Comptabilité Fournisseurs Parc Saint Fiacre 53200 CHATEAU GONTIER

**201 40 68 02 02 201 40 68 05 00** 

Votre contrat
RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références

Contrat 3912280604 3912431104 Référence client

### ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que:

SAS ADX GROUPE

Comptabilité Fournisseurs Parc Saint Fiacre - 53200 CHATEAU GONTIER

a souscrit tant pour son compte que pour celui de :

- HYPERION Développement
- SAS EXPERTAM
- SAS GALENA
- ADX Formation
- BCT

le contrat d'assurance Responsabilité Civile **1ère ligne n° 3912280604** et un contrat Responsabilité Civile **2ème ligne n° 3912431104**, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat et notamment :

### Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- · Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- · Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie
- La recherche de Fibres Céramiques Réfractaires FCR



### Repérage de polluants:

#### AMIANTE:

- Repérage de l'amiante avant travaux, (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle visuel amiante après travaux (CV1&CV2))
- Sapiteur Amiante
- Mesures d'empoussièrement amiante
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Groupe.

### PLOMB:

- Repérage du plomb avant travaux (dans les bâtiments, les males matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Contrôle du plomb après travaux

#### **AUTRES:**

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Inventaire des matériaux pouvant contenir de la silice
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du PCB
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du machefert
- · Recherche des métaux lourds
- Diagnostic de pollution des sols
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Recherche de Radon N1 et N2

### Contrôle du bâti:

- Diagnostique Technique Globale (DTG)
- · Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Diagnostique Technique du bâtiment (DTB)
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Plan pluriannuel de travaux (PPT)
- Diagnostic PEMD (Produit Équipement Matériaux Déchet)
- · Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis
- · Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Diagnostic sécurité piscine



### **Energetique:**

- Réalisation d'audit énergétique sous réserve que l'assuré déclare que son activité ne peut en aucun cas être assimilable à une mission de maîtrise d'oeuvre et qu'il ne mette pas en relation les clients avec des professionnels du bâtiment.
- Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée au titre du contrat responsabilité civile Conditions de garantie.
- · Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Vérification de la VMC
- Vérification de chantier de demande de certificat d'économies d'énergie (CEE)
- Assistance à la maitrise d'ouvrage en rénovation Energétique et Thermique

#### Eau:

- · Actes de prélèvement légionnelle
- · Portabilité de l'eau

### Mesurage:

- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile, surface de plancher, surfaces hors œuvre brute, hors œuvre nette.
- · Mesurages en extérieurs et intérieurs
- Mission de topographie et numérisation 3D
- Réalisation de dessin et maquettes 2D & 3D

#### Sécurité:

- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- · Pose de détecteurs incendie
- · Géodétection et géoréférencement des réseaux enterrés et identification au sol en marquage piquetage

### Formation:

- · Formation aux métiers du diagnostic
- · Formation aux risques amiante, plomb
- Formation aux risques électrique
- · Formation aux risques lié au travail en hauteur

#### Autres:

- · Etat des lieux locatifs
- · Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- · Audit de pré acquisition
- Dossier de mutation



### Garanties au contrat 1ère Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

### Garanties au contrat 2ème Ligne N° 3912431104

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ciaprès)	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dont:	70VMNJES-AVOVENTES FR-
Dommages corporels	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1.200.000 € par année d'assurance et par sinistre
Autres garanties :	FRIES FD. AVANGENTES FR.
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus	<b>750.000</b> € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle	par expert
(tous dommages confondus)	<b>300.000 €</b> par sinistre et <b>500.000 €</b> par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	<b>150.000</b> € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	<b>30.000</b> € par sinistre

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :

Tous dommages confondus : 6 000 000 € par sinistre et par année d'assurance Dont :

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance

### Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1ère ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1ère ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1ère ligne.



La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Sa validité cesse pour les risques situés à l'étranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable du 01/01/2025 au 01/01/2026 sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Paris le 02/01/2025

Pour la société :



# Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

### N° CPDI3324 Version 013

Je soussigné, AVOVENTES Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

# **AVOVENTES**

Est certifié(e) selon le référentiel l.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 28/02/2024 - Date d'expiration : 27/02/2031
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1)
	Date d'effet : 28/02/2024 - Date d'expiration : 27/02/2031
DPE tous types de	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de
bâtiments	bâtiment (2)
	Date d'effet : 21/07/2023 - Date d'expiration : 20/07/2030
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2)
	Date d'effet : 21/07/2023 - Date d'expiration : 20/07/2030
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1)
ED. AVAILEN	Date d'effet : 04/06/2020 - Date d'expiration : 03/06/2027
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1)
CAVAVEN ES	Date d'effet : 07/09/2021 - Date d'expiration : 06/09/2028
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1)
	Date d'effet : 06/09/2021 - Date d'expiration : 05/09/2028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/

Valide à partir du 01/09/2024.

AVOVENTES

(1) Arrèté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnosticamiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

(2) Amété du 20 juliet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification des organismes de certification



Certification de personnes Diagnostiqueur Portée disponible sur www.icert.fr

